



26 de junio de 2024

Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California
Región de Los Ángeles
320 W. 4th Street, Suite 200
Los Ángeles, California 90013
Atención: Unidad de Tecnología Informática

**Asunto: Informe de Filtraciones de Lixiviados
Vertedero de Chiquita Canyon
Orden de WDR No. R4-2018-0172
Archivo No. 67-020**

Conforme al MRP No. CI-6231 Sección B.3.a, Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") proporciona la siguiente información sobre un incidente que ocurrió el 19 de junio de 2024, durante el cual salieron lixiviados saliendo del revestimiento del vertedero, que no llegó al canal de aguas pluviales.

i. Mapa - Un mapa que muestra las ubicaciones de los derrames.

El incidente ocurrió sobre los tanques de recolección de lixiviados contiguos al Tubo Colector de Lixiviados (el "LCM"), como se indica en el Adjunto A.

ii. Índice de flujo - Un estimativo del índice de flujo.

El índice de flujo del derrame de lixiviados comenzó como un goteo muy suave, pero después de que se rompió el revestimiento, como se trata en mayor detalle a continuación, el índice de flujo aumentó a un flujo fuerte por un período de 10 segundos antes de que se pasara la línea a la contención de concreto de la zona.

iii. Descripción - Una descripción de la naturaleza de la descarga (ej. todas las observaciones y análisis pertinentes).

El 19 de junio de 2024, aproximadamente a las 7:17 a.m., Chiquita observó una grieta en una línea de lixiviados dentro del LCM. Al vaciar los lixiviados que provenían de la grieta de la línea de lixiviados, se rompió la línea aproximadamente a las 7:45 a.m., que hizo que se derramaran lixiviados. Los lixiviados que se derramaron de la línea de lixiviados fue de color ámbar claro con muy poca viscosidad. El lixiviado no llegó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de sedimentación del sur.

iv. Ubicación - Ubicación de las muestras tomadas para análisis de laboratorio, como procede.

No se tomaron muestras de este pequeño derrame.

v. Medidas correctivas - aprobadas (o propuestas para consideración) por el Director de la Junta Regional.

Al salir lixiviados de la línea rota, Chiquita comenzó a remediar y limpiar inmediatamente, vaciando el suelo y aislando la línea de la bomba que la alimentaba. La bomba después se bloqueó y se etiquetó para que nadie la use durante el proceso de remediación. Después de remover el suelo manchado con lixiviados Chiquita lo reemplazó por tierra nueva. Chiquita completó la limpieza el mismo día en el que ocurrió el derrame.

Chiquita está implementando otras medidas para evitar derrames similares en el futuro. Antes del incidente, la línea contenía un tubo de HDPE de 2" rodeado por un tubo de HDPE de 4", que servía como otra medida de contención en el caso de que fallara la tubería de 2". Chiquita está modificando la tubería para que en el caso de que fallen ambas tuberías, el líquido sea transportado a un sistema de contención de concreto. La línea fue reparada el 25 de junio de 2024 y desde ese entonces se la ha estado probando la presión sin haber encontrado problemas.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo llamando al (661) 257-3655.

Atentamente,
Chiquita Canyon, LLC

Nicole Ward
Gerente Asistente del Distrito
Vertedero de Chiquita Canyon

Adjuntos: Adjunto A - Mapa en cuadrícula del derrame

